

## Термоусаживаемые муфты

### Инструкция по монтажу

ЗПСТ(с)-10У-35...50-КЛЭ  
ЗПСТ(с)-10У-70...120-КЛЭ  
ЗПСТ(с)-10У-150...240-КЛЭ

**Муфта соединительная термоусаживаемая ЗПСТ(с)-10У (усиленная) для экранированных трехжильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, с ленточным экраном на напряжение до 10 кВ включительно без брони по ГОСТ 13781.0-86, ТУ 27.33.13-004-28448021-2018.**

**Сертификат соответствия № РОСС RU.НВ61.Н22663.**

### Меры безопасности

Монтаж муфты должен производиться согласно «Правилам техники безопасности и противопожарной безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», «Технической документации на муфты для силовых кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией до 35 кВ» и перечню правил и инструкций, действующих на предприятии, применяющем данные муфты.

### Внимание

Перед началом монтажа следует:

- 1) убедиться, что содержимое комплекта соответствует комплектовочной ведомости, а используемый комплект соответствует марке кабеля, для которого он предназначен.
- 2) Прочитать инструкцию и строго выполнять последовательность действий при выполнении монтажных работ.

### Общие правила

Муфта и кабели при монтаже должны быть защищены от попадания влаги, пыли и других загрязнений.

При монтаже не допускать выпадения конденсата на поверхности кабелей и на поверхности термоусаживаемых изделий.

Процесс монтажа муфты должен быть непрерывным до полного его окончания.

При выполнении монтажных работ использовать пропановую газовую горелку, специально предназначенную для работы с термоусаживаемыми материалами.

Если работы проводятся в закрытом помещении, его необходимо проветривать.

Газовую горелку необходимо настроить так, чтобы получить мягкое пламя с желтым языком, стараясь избегать остроконечного, синего пламени.

Пламя горелки необходимо держать в направлении усадки материала, равномерно перемещая горелку по окружности кабеля.

Все поверхности, которые будут контактировать с клеем, необходимо очищать, обезжиривать и прогревать.

Для обезжиривания поверхности использовать Ацетон.

Трубки необходимо усаживать равномерно по всей окружности, перемещая пламя горелки в выбранном направлении.

После усадки трубок с клеем из-под их кромок должен выступать избыток клея.

Поверхность трубок после усадки должна быть гладкой, ровной без складок и пузырей, содержащих воздух.

В данной инструкции изложен правильный метод монтажа изделия. Ответственность за соответствие операций, изложенных в инструкции и условий, при которых происходит монтаж муфты, несет электромонтер, так как Изготовитель не может контролировать условия, при которых происходит монтаж.


# Разделка кабеля с ленточным экраном.

Уложить соединяемые кабели внахлест, как показано на рисунке. Отметить опорную линию.

Очистить наружный покров одного из кабелей на длине примерно 2м. Надвинуть на очищенный кабель наружный и внутренний термоусаживаемые кожуха.

Удалить с кабелей наружный покров в соответствии с размерами **a** и **b** (см. Таблицу 1).

При необходимости в муфте может быть выполнена фазировка – со стороны жил с большей длиной разделки. Зачистить и обезжирить наружный покров кабелей на участках длиной 200 мм. Удалить межфазные заполнители на разделанных участках кабелей, не доходя 10 мм до наружного покрова (см. рисунок 2).

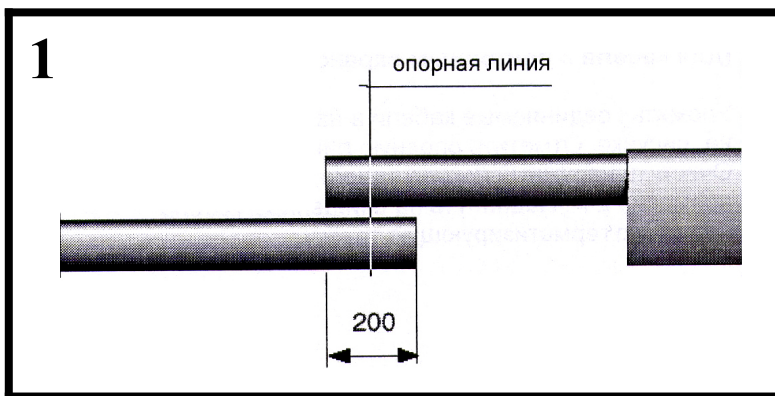

Аккуратно отогнуть проволоки экрана на наружный покров и закрепить их временно изолянтной ПВХ.

Развести и изогнуть жилы для соединения. **Обрезать жилы ножовкой по опорной линии.**

Тщательно удалить полупроводящий экран жил по размеру **c** (см. Таблицу 1) так, чтобы поверхность изоляции была полностью свободна от следов проводящего материала.

**Внимание!** Не повредите при этом изоляцию.

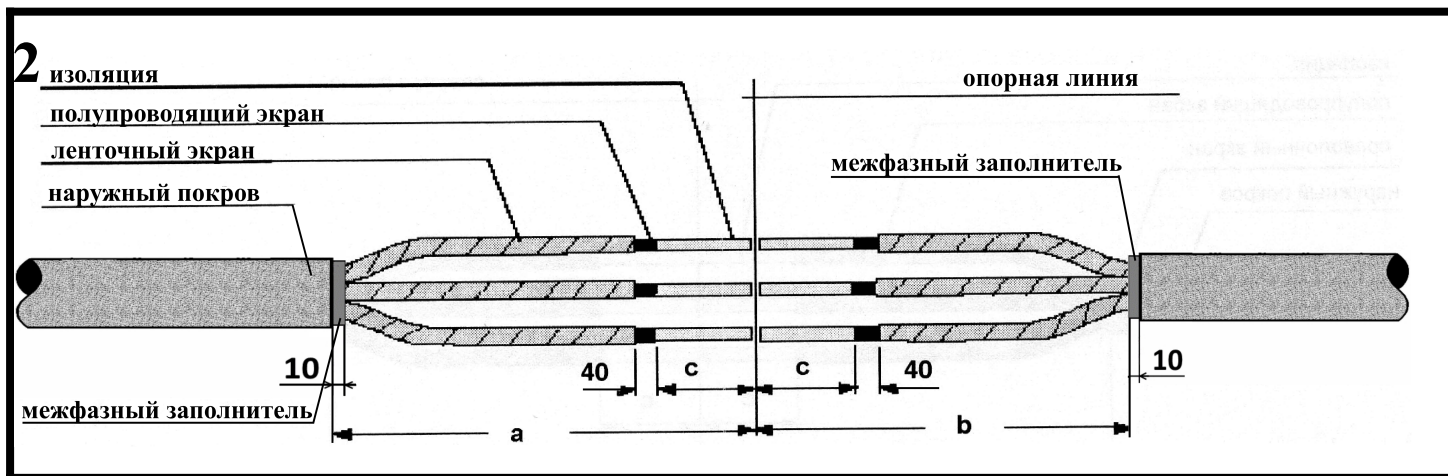


Таблица 1


Длина разделки

Сечение (мм <sup>2</sup> )	35...50, 70..120, 150..240		
	a (мм)	b (мм)	c (мм)
Соединение жил			
Прямое	400	400	110
Фазировка	500	300	110

Удалить с концов жил обоих кабелей изоляцию на длине **l** (см. Таблицу 2).


Таблица 2

Сечение жил (мм <sup>2</sup> )	35...50	70..120	150..240
Размер <b>l</b> (мм)	33	45	45

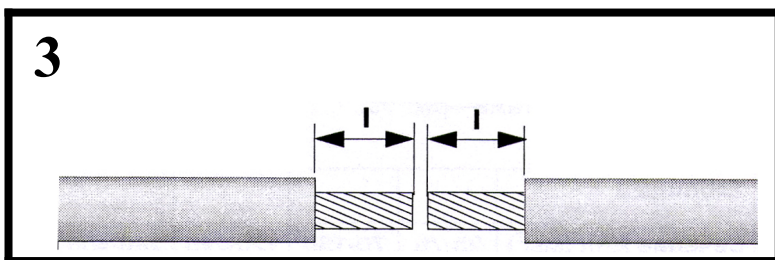


Достать короткие ленты-регуляторы желтого цвета. Наложить подмотку лентами, сняв упаковочную бумагу, с заходом на полупроводящий экран на 20мм и по изоляции на 10мм.


Ленту при намотке следует вытягивать примерно на половину исходной ширины, обеспечивая возможно более тонкий край начала и окончания подмотки.

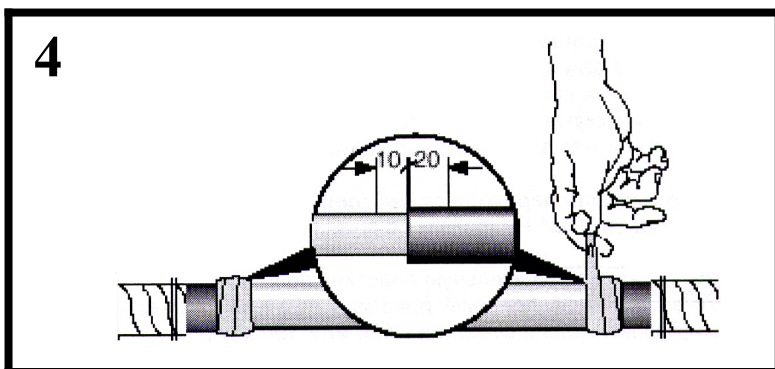


Надвинуть на жилы трубки регулятор напряжения ТРН (черного цвета), совместив край трубки со срезом изоляции. Усадить трубку, начиная от конца жилы по направлению к кабелю.

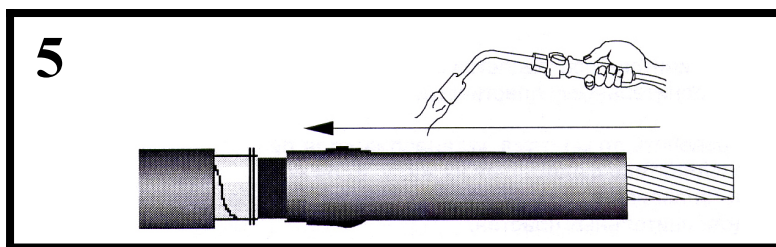

На жилы одного из кабелей надвинуть манжеты ТТО (черно-красные).

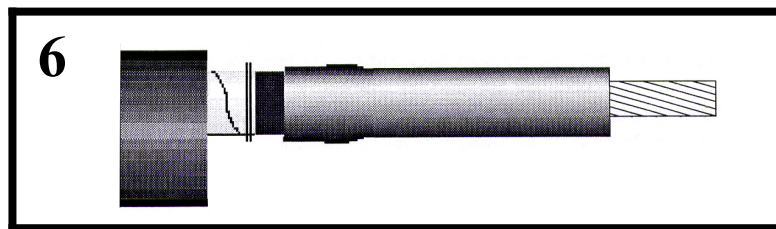


Установить на жилы соединитель так, чтобы между окончанием соединителя и изоляцией не было зазора. Подтянуть болты соединителя на обеих жилах, затем довернуть болты до срыва головок.

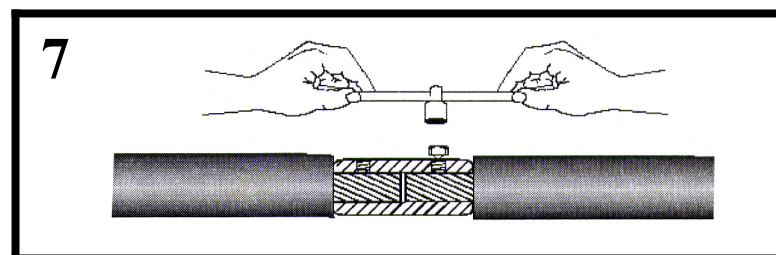

**Внимание!** Важно, чтобы между окончанием соединителя и изоляцией не было зазора.


Очистить и обезжирить соединитель. Снять упаковочную бумагу с пластины-регулятора выравнивания напряженности и обернуть ею место соединения, расположив по центру.

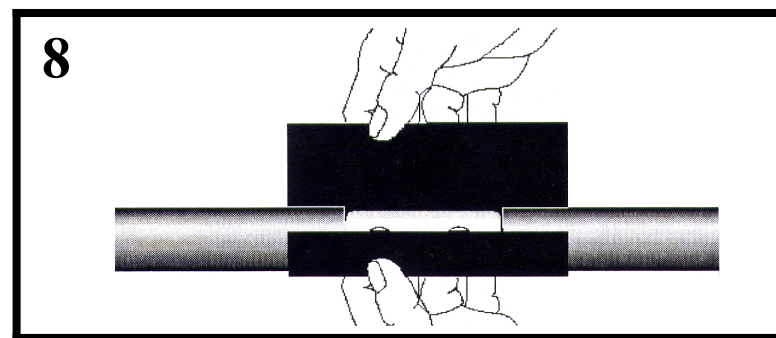

Подмотку начать и закончить в области болтов.

**Внимание!** Пластина накладывается без натяжения.

Надвинуть на область соединения манжету ТТО (черно-красную), расположив ее по центру.

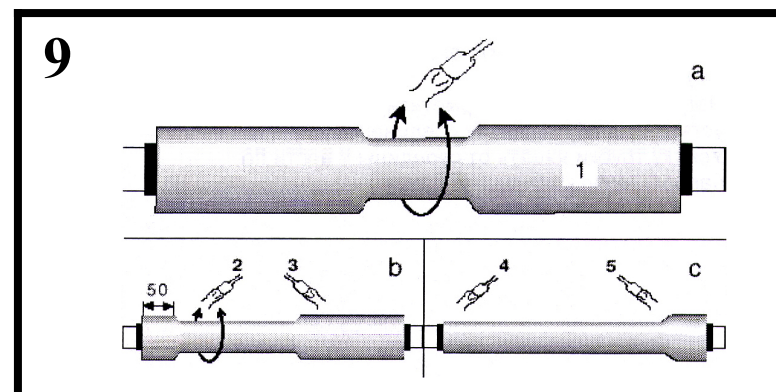


**а.** Начать усадку манжеты ТТО в центре (1).


**б.** Продолжить усадку в направлении одного из концов манжеты (2), не доходя до края 50 мм. Повторить данную операцию в направлении второго конца трубки (3).

**с.** Усадить до конца первый край манжеты (4), затем второй край (5).

Обернуть каждую жилу двумя слоями медной сетки с 50% перекрытием по поверхности двухслойной трубки с заходом на ленточные экраны жил на 30мм.

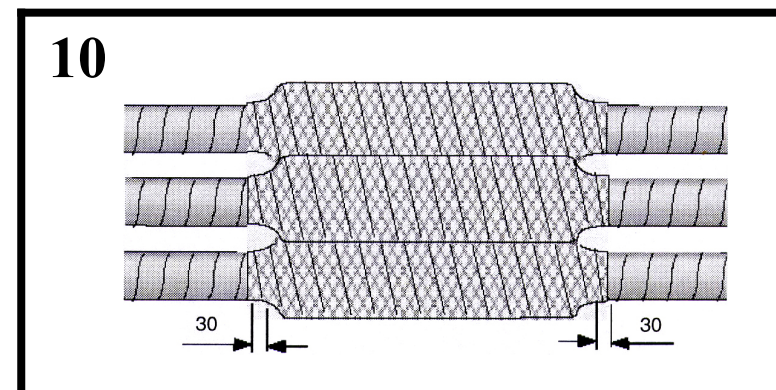


Разместить проводники заземления вдоль жил поверх подмотанной медной сетки. Закрепить проводники двумя витками пружины ППД, накладывая ее в направлении намотки медной сетки. Отогнуть концы проводников на пружину, уплотнив легкими ударами молотка. Домотать всю пружину до конца, заканчивая намотку подтягивающим движением.

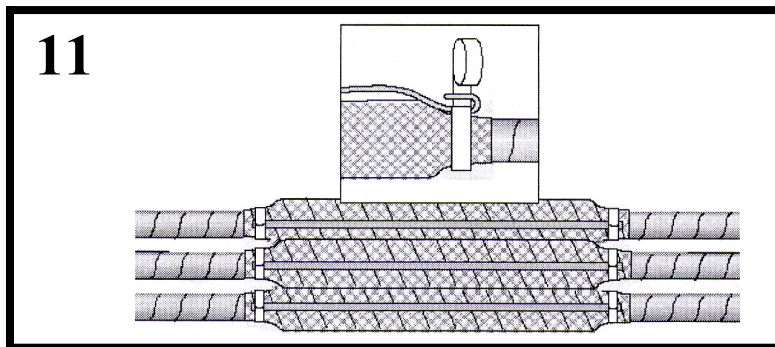


Свести жилы вместе, как можно плотнее друг к другу, и зафиксировать их изолянтной.


Лентами-герметиками 750 мм проивести вымотку по жилам кабелей с заходом на наружный покров кабеля на 10 мм. Общая длина вымотки 100 мм.

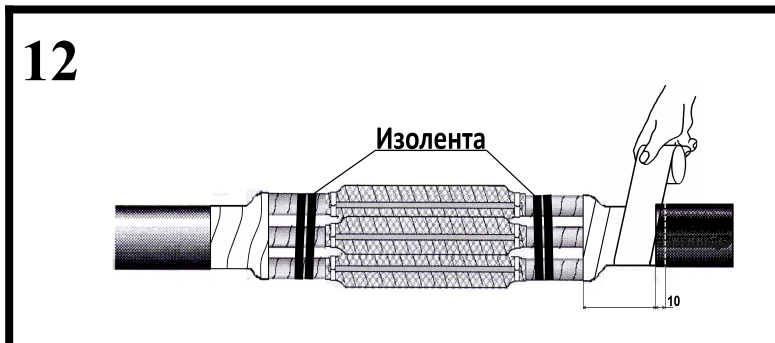

Зачистить и обезжирить окончания наружных покровов на длине 200 мм. Надвинуть термоусаживаемый кожух ТТК (поз.№4 комплектвочной ведомости) и установить его по центру соединения. Усадить кожух по направлению: от середины к торцам на длине около 150 мм от центра в обе стороны, затем продолжить усадку последовательно в обе стороны торцов.

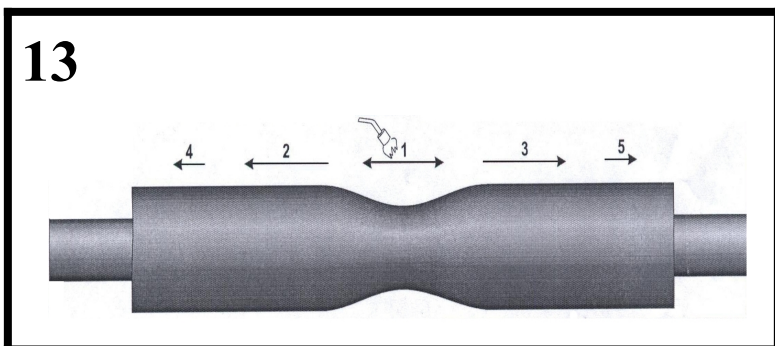


От торцов усаженного кожуха ТТК по наружному покрову кабеля произвести вымотку лент-герметиков 0,5 м на длине 50 мм.

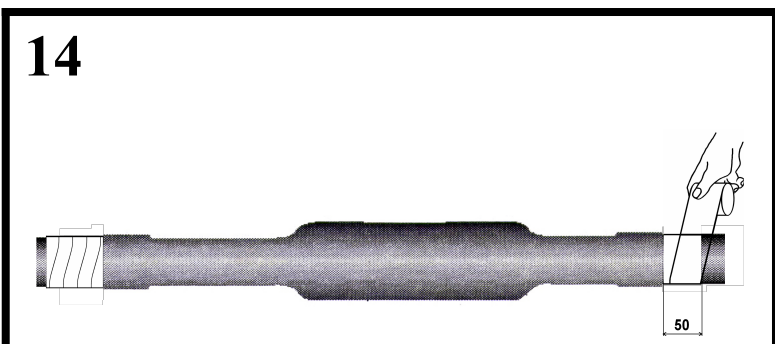

Зачистить и обезжирить окончания наружных покровов на длине 200 мм.

Надвинуть термоусаживаемый кожух ТТК (поз.№3 комплектвочной ведомости) и усадить его, начиная прогрев от середины к краям.

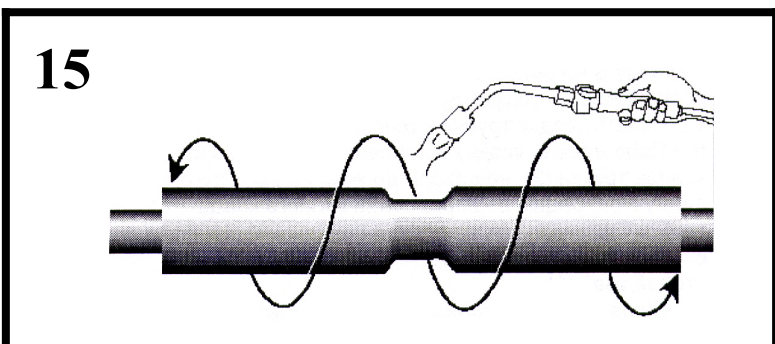

Муфта смонтирована.

Дать муфте остыть прежде, чем подвергать каким-либо механическим воздействиям.

