



Научно-производственное
предприятие

Инструкция по монтажу

Муфта соединительная термоусаживаемая ЗПСТ(с)-10У (усиленная) для экранированных трехжильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, с проволочным экраном на напряжение до 10 кВ включительно без брони по ГОСТ 13781.0-86, ТУ 27.33.13-004-28448021-2018.

**ЗПСТ(с)-10У-35...50-КПЭ
ЗПСТ(с)-10У-70...120-КПЭ
ЗПСТ(с)-10У-150...240-КПЭ**

Сертификат соответствия № РОСС RU.HB61.H22663.

Меры безопасности

Монтаж муфты должен производиться согласно «Правилам техники безопасности и противопожарной безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», «Технической документации на муфты для силовых кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией до 35 кВ» и перечню правил и инструкций, действующих на предприятии, применяющем данные муфты.

Внимание

Перед началом монтажа следует:

- 1) убедиться, что содержимое комплекта соответствует комплектовочной ведомости, а используемый комплект соответствует марке кабеля, для которого он предназначен.
- 2) Прочитать инструкцию и строго выполнять последовательность действий при выполнении монтажных работ.

Общие правила

Муфта и кабели при монтаже должны быть защищены от попадания влаги, пыли и других загрязнений.

При монтаже не допускать выпадения конденсата на поверхности кабелей и на поверхности термоусаживаемых изделий. Процесс монтажа муфты должен быть непрерывным до полного его окончания.

При выполнении монтажных работ использовать пропановую газовую горелку, специально предназначеннную для работы с термоусаживаемыми материалами. Если работы проводятся в закрытом помещении, его необходимо проветривать. Газовую горелку необходимо настроить так, чтобы получить мягкое пламя с желтым языком, стараясь избегать остроконечного, синего пламени.

Пламя горелки необходимо держать в направлении усадки материала, равномерно перемещая горелку по окружности кабеля. Все поверхности, которые будут контактировать с kleem, необходимо очищать, обезжиривать и прогревать. Для обезжиривания поверхности использовать Ацетон.

Трубы необходимо усаживать равномерно по всей окружности, перемещая пламя горелки в выбранном направлении.

После усадки трубок с kleem из-под их кромок должен выступать избыток kleя.

Поверхность трубок после усадки должна быть гладкой, ровной без складок и пузырей, содержащих воздух.

В данной инструкции изложен правильный метод монтажа изделия. Ответственность за соответствие операций, изложенных в инструкции и условий, при которых происходит монтаж муфты, несет электромонтер, так как Изготовитель не может контролировать условия, при которых происходит монтаж.

Указания по эксплуатации

- Муфты должны быть стойкими к воздействию повышенной температуры окружающей среды до 50 °C.
- Муфты должны быть стойкими к воздействию пониженной температуры окружающей среды до минус 50°C.
- Муфты должны быть стойкими к воздействию повышенной относительной влажности воздуха до 98 % при температуре окружающей среды до 35 °C.
- Монтаж муфт осуществляют в соответствии с технической документацией, утвержденной в установленном порядке.
- После монтажа на кабельных линиях муфты должны выдерживать в течение 15 минут испытание постоянным напряжением: 4Uo (24 кВ).

**ЭРГ.203.510.000 ИМ
Термоусаживаемые
муфты**

Разделка кабеля с проволочным экраном.

Уложить соединяемые кабели внахлест, как показано на рисунке 1. Отметить опорную линию.


Очистить наружный покров одного из кабелей на длине примерно 2м. Надеть на конец одного из соединяемых кабелей внутренний (поз.№4 комплектовочной ведомости) и наружный (поз.№3 комплектовочной ведомости) термоусаживаемые кожуха ТТК (предварительно запакованные в полиэтиленовый рукав для предотвращения загрязнения внутренних поверхностей кожухов).

Удалить с кабелей наружный покров в соответствии с размерами **a** и **b** (см. Таблицу 1).

При необходимости в муфте может быть выполнена фазировка – со стороны жил с большей длиной разделки. Зачистить и обезжирить наружный покров кабелей на участках длиной 200 мм. Удалить межфазные заполнители на разделанных участках кабелей, не доходя 10 мм до наружного покрова (см. рисунок 2).

бодна от следов проводящего материала.

Внимание! Не повредите при этом изоляцию.

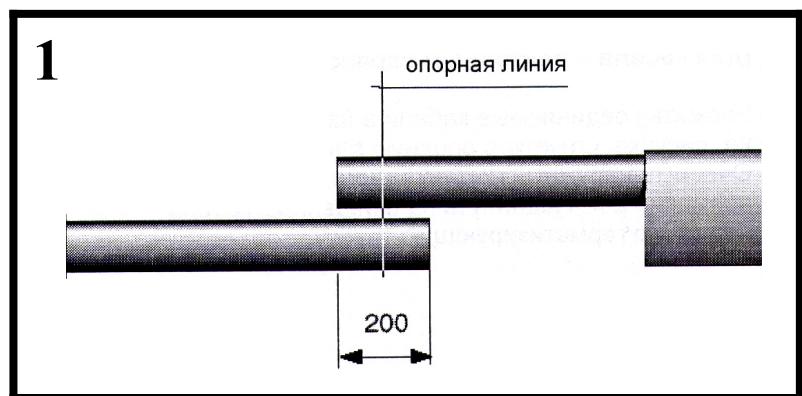

Аккуратно отогнуть проволоки экрана на наружный покров и закрепить их временно изолентой ПВХ.

Развести и изогнуть жилы для соединения. **Обрезать жилы ножковкой по опорной линии.**

Тщательно удалить полупроводящий экран жил по размеру **C** (см. Таблицу 1) так, чтобы поверхность изоляции была полностью сво-

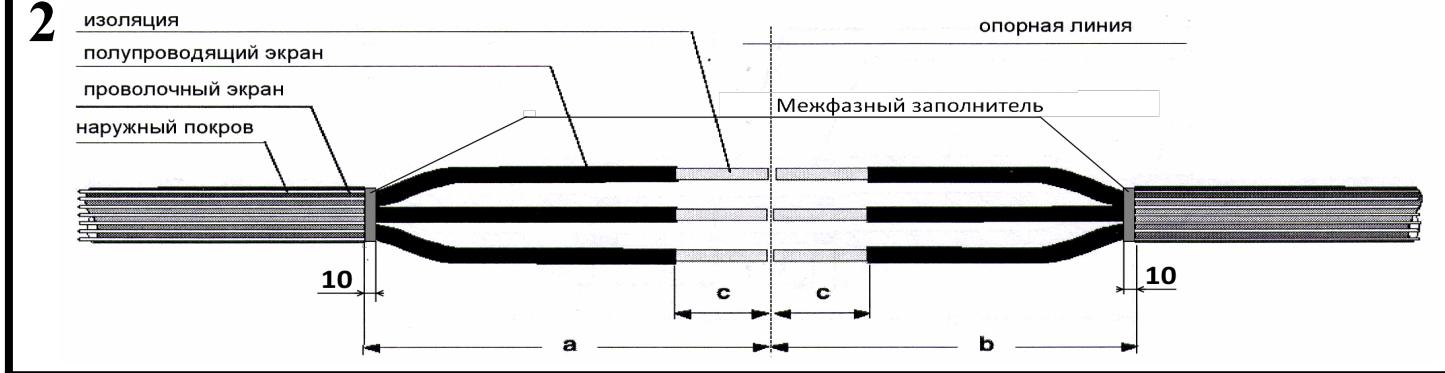


Таблица 1

Длина разделки


35...50, 70..120, 150..240

Сечение (мм ²)	a (мм)	b (мм)	c (мм)
Соединение жил			
Прямое	400	400	110
Фазировка	500	300	110

Удалить с концов жил обоих кабелей изоляцию на длине **I** (см. Таблицу 2).


Таблица 2

Сечение жил (мм ²)	35...50	70..120	150...240
Размер I (мм)	33	45	45

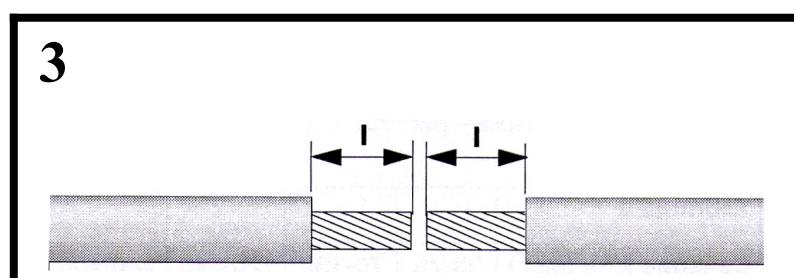


Достать короткие ленты-регуляторы желтого цвета. Наложить подмотку лентами, сняв упаковочную бумагу, с заходом на полупроводящий экран на 20мм и по изоляции на 10мм.

Ленту при намотке следует вытягивать примерно на половину исходной ширины, обеспечивая возможно более тонкий край начала и окончания подмотки.

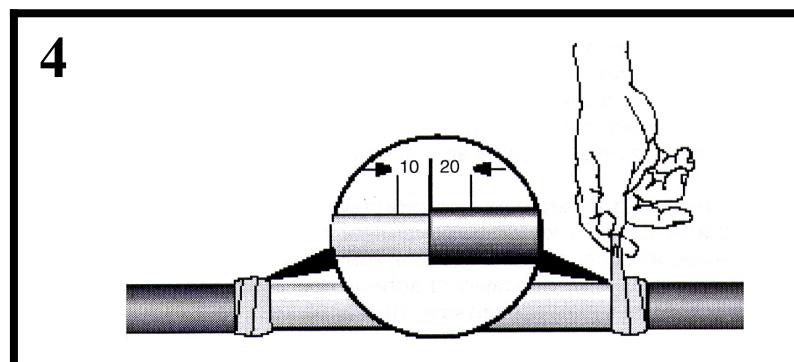


Надвинуть на жилы трубы регулятор напряжения ТРН (черного цвета), совместив край трубы со срезом изоляции. Усадить трубку, начиная от конца жилы по направлению к кабелю.

5

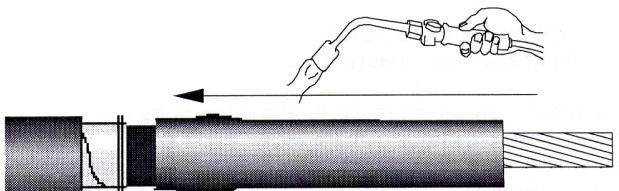

На жилы одного из кабелей надвинуть манжеты ТТО (черно-красные).

6

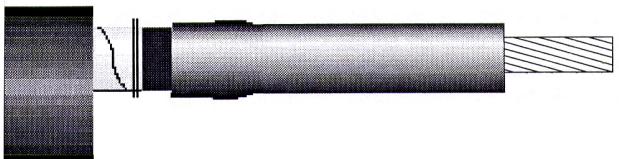


Установить на жилы соединитель так, чтобы между окончанием соединителя и изоляцией не было зазора.

Подтянуть болты соединителя на обеих жилах, затем довернуть болты до срыва головок.

Внимание! Важно, чтобы между окончанием соединителя и изоляцией не было зазора.

7

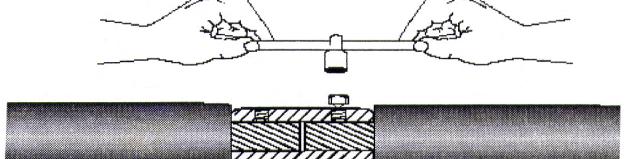


Очистить и обезжирить соединитель.

Обмотать соединитель пластиной-регулятором. При обмотке пластину следует разместить по центру на соединителе так, чтобы край пластины закрывал места срыва контактных болтов. Обернуть соединитель постепенно удаляя упаковочную бумагу. Края пластины необходимо прижать к поверхности трубок.

Внимание! Пластина накладывается без натяжения.

8

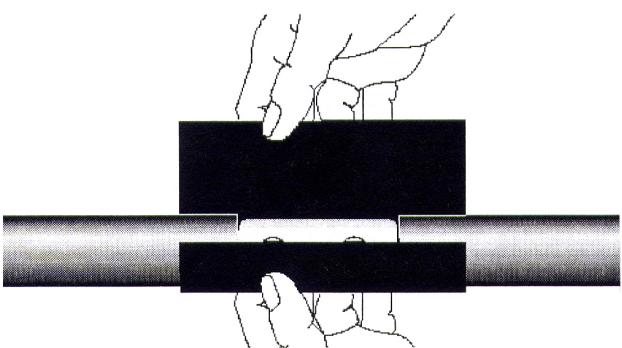


Надвинуть на область соединения манжету ТТО (черно-красную), расположив ее по центру.

a. Начать усадку манжеты ТТО в центре (1).

b. Продолжить усадку в направлении одного из концов манжеты (2), не доходя до края 50 мм. Повторить данную операцию в направлении второго конца трубы (3).


c. Усадить до конца первый край манжеты (4), затем второй край (5).

9

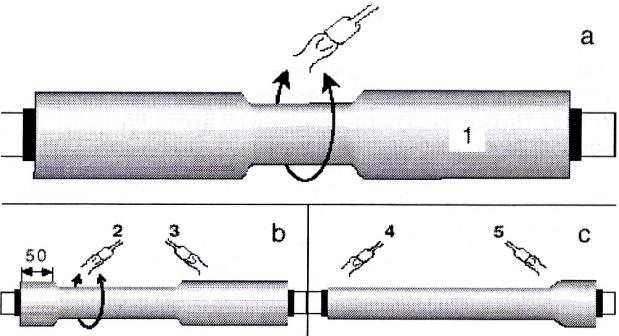

Отогнуть проволоки экрана с наружного покрова и брони кабеля на муфту. Сплести концы проволок вместе и соединить в области центра муфты с помощью болтового механического соединителя - СБ, входящего в комплект. Равномерно распределить проволоки экрана по муфте.

10

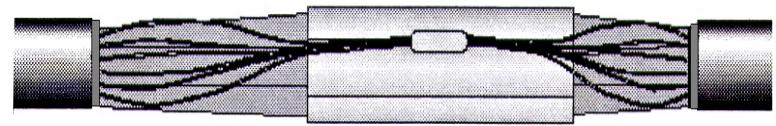


Свести жилы вместе.

Обернуть область соединения одним слоем медной сетки с 50% перекрытием так, чтобы была покрыта подмоткой вся муфта до мест среза межфазных заполнителей.


При этом сетка не должна заходить на межфазные заполнители!

Лентами-герметиками 0,75м произвести вымотку по медной сетке с заходом на наружный покров кабеля на 10 мм. Общая длина вымотки 100 мм.

 
11



12

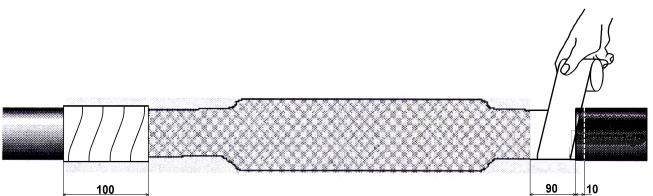

13

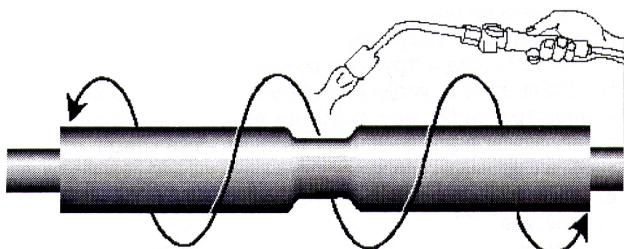

Зачистить и обезжирить окончания наружных покровов на длине 200 мм. Надвинуть термоусаживаемый кожух ТТК (поз.№4 комплектовочной ведомости) и установить его по центру соединения. Усадить кожух по направлению: от середины к торцам на длине около 150 мм от центра в обе стороны, затем продолжить усадку последовательно в обе стороны торцов.

От торцов усаженного кожуха ТТК по наружному покрову кабеля произвести вымотку лент-герметиков 0,5 м на длине 50 мм.


14



Зачистить и обезжирить окончания наружных покровов на длине 200 мм.

Надвинуть термоусаживаемый кожух ТТК (поз.№3 комплектовочной ведомости) и усадить его, начиная прогрев от середины к краям.

15

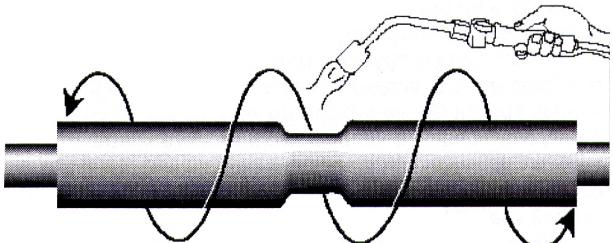

Муфта смонтирована.

Дать муфте остыть прежде, чем подвергать каким-либо механическим воздействиям.

16

